

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

автоматики и телемеханики

ЦДИ филиала ОАО «РЖД»

В.В. Аношкин

«23» _____ 2017 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦШ 0316-2017

Генератор путевой ТРЦ: ГП31; ГП31Ц; ГП41
Входной контроль, техническое обслуживание и ремонт
в условиях ремонтно-технологического подразделения

(код наименования работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание

Текущий ремонт по техническому состоянию

(вид технического обслуживания (ремонта))

генератор

(единица измерения)

(средний разряд работ)

0,494/1,48; 0,2/1,19; 0,238/1,23

(норма времени)

43

(количество листов)

1

(номер листа)

Разработал:

Отделение автоматики
и телемеханики ПКБ И
главный инженер

А.В.Новиков

«23» _____ 2017 г.

1 Состав исполнителей

электромеханик, аттестованный в качестве приёмщика на право проверки, настройки и клеймения (пломбирования) электронных (бесконтактных) приборов и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III при работе с напряжением до 1000В

2 Условия производства работ

2.1 Техническое обслуживание и ремонт приборов СЦБ необходимо производить в помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам, требованиям безопасности труда.

2.2 В помещениях ремонтно-технологического подразделения (РТУ) необходимо поддерживать температуру воздуха (18...25) °С и относительную влажность (30...75)%. Естественный свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно сочетать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение (для всего помещения).

3 Средства защиты, монтажные приспособления, средства технологического оснащения, средства измерений, испытательное оборудование, инструменты и материалы

Средства защиты:

– средства комплексной защиты: вентиляция; общее и местное освещение; устройства защитного заземления (зануления, выравнивания потенциалов, понижения напряжения);

– средства индивидуальной защиты: одежда специальная защитная; перчатки хлопчатобумажные; очки защитные; очистители кожи рук от клея и лака (при необходимости);

Средства технологического оснащения:

– компрессор сжатого воздуха

Средства измерений:

– прибор комбинированный Ц4353;

– милливольтметр В7-65; В7-63; В3-38Б (А, В);

– электроизмерительный многофункциональный прибор 4306.1

ТУ У 33.2-00226098-025-2001;

– осциллограф универсальный С1-120 (С1-170);

– частотомер электронно-счётный ЧЗ-63 (ЧЗ-88);

– измеритель параметров диодов и стабилитронов Л2-77;

- измеритель иммитанса E7-20 (измеритель LCR цифровой E7-14);
- мегаомметр E6-24/1 (ЭС 0202/1) на 500В

Испытательное оборудование:

– прибор (пульт) контроля аппаратуры рельсовых цепей тональной частоты автоматизированный АПК-ТРЦ (паспорт ВАСТ.422231.004 ПС; руководство по эксплуатации ВАСТ.422231.002 РЭ);

– персональный компьютер ПЭВМ на базе процессора Pentium или выше;

– стенд для наладки и проверки аппаратуры рельсовых цепей СП-ТРЦ (Техническое описание и инструкция по эксплуатации 36450-00-00 ТО; паспорт 36450-00-00 ПС);

– автотрансформатор АОСН-2А;

– трансформатор ПОБС-5А;

– SA1 ÷ SA5 – переключатель ПГК;

– резистор С5-36В-25Вт-6,8 Ом±5%;

– магазин сопротивлений РЗЗ;

– реле АНШ2-1230 (АНШ2-310);

Инструменты:

– набор инструмента для электромеханика РТУ;

– лупа с подсветкой;

– электропаяльник (паяльная станция Weller WS51);

– пинцет;

– пломбировочное клеймо;

Материалы:

– припой оловянно-свинцовый ПОС-61(ПОС-40);

– теплопроводная паста;

– флюс нейтральный (канифоль сосновая);

– спирт технический этиловый ректифицированный;

– эмаль белая ПФ;

– цапонлак цветной НЦ;

– клей БФ-2;

– технический лоскут (обтирочный материал);

- этикетка установленной формы;
- ручка капиллярная (гелевая) с чёрным наполнителем или перьевая; тушь чёрного цвета;
- пломбировочное клеймо; мастика пломбировочная;
- кисть флейц; пинцет; щетка-сметка;
- журнал проверки.

Примечания

- 1 Приведённый перечень является примерным (рекомендованным).
- 2 Допускается использование других метрологически обеспеченных средств измерений и испытательного оборудования, имеющих требуемую точность и пределы измерения.
- 3 Допускается замена инструментов и расходных материалов на другие, имеющие аналогичные характеристики.

4Подготовительные мероприятия

4.1 Ознакомиться с техническими требованиями к электрическим характеристикам, с описанием и последовательностью выполнения технологических операций.

Примечания:

- 1 Принципиальные электрические схемы приведены на рисунках А.1; Б.1; В.1; наименование и тип применяемых элементов - в таблицах А.1; Б.1; В.1.
- 2 Технические требования приведены в пункте 7.1.

4.2 Подготовить необходимое оборудование и измерительные приборы. При проверке электрических характеристик допускается по выбору использовать:

- схемы проверки;
- пульт АПК-ТРЦ;
- стенд СП ТРЦ.

4.3 Подготовить инструменты, приспособления, материалы.

5Обеспечение безопасности движения поездов

5.1 Работа выполняется в условиях, не связанных с движением поездов.

6Обеспечение требований охраны труда

6.1. Все работы, предусмотренные картами технологических процессов, должны производиться в соответствии: с разделом 1 Общие требования охраны труда, разделом 2 Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, разделом 9 Требования охраны труда в аварийных ситуациях, п.5.10 Требования охраны труда при ремонте аппаратуры СЦБ в ремонтно-технологических участках (РТУ) документа [2],

а также в соответствии с требованиями раздела 6, раздела 5 Приложения 2, Приложения 4 документа [3].

Примечание: 1.Если указанные документы заменены, то следует руководствоваться замененным документом.

2.Меры безопасности персонала, приведенные ниже, должны рассматриваться как дополнительные по отношению к мерам, установленным указанными выше Правилами.

6.2..К работе с измерительным и испытательным оборудованием допускаются лица, обученные правилам безопасной работы на электроустановках; имеющие удостоверение о присвоении им квалификационной группы не ниже III по электробезопасности при работе с напряжением до 1000В.

6.3.Кабель питающей сети переменного тока напряжением 220В должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями, номиналы которых должны соответствовать указанным в эксплуатационной документации на применяемые стенды, или автоматическими выключателями.

6.4.Все используемые для проверки средства измерений должны быть проверены (поверены) установленным порядком в соответствии с требованиями эксплуатационных документов.

6.5.Сборку и разборку измерительной схемы следует проводить при отсутствии напряжения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА.

6.6.Перед началом работы с мегаомметром необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на применяемый тип мегаомметра.

6.7.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключённых токоведущих частях, с которых снят заряд путём предварительного их заземления.

ВНИМАНИЕ: НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГНЁЗДАХ МЕГАОММЕТРА ФОРМИРУЕТСЯ ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

6.8.Рабочее место для обдувки (промывки) приборов должно быть оснащено вытяжной камерой (шкафом) с принудительной вытяжной вентиляцией.

Перед началом продувки (промывки) необходимо включить вытяжную

вентиляцию. По окончании продувки необходимо перекрыть воздух воздушной магистрали, убрать шланг.

При выполнении работ по продувке необходимо пользоваться защитными очками.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОДУВКИ ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЛАНГА, НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ И ПРИСОЕДИНЕНИЙ К ВОЗДУШНОЙ МАГИСТРАЛИ.

6.9..Перед началом работ по пайке, необходимо проверить исправное состояние кабеля, штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции ручки паяльника.

6.10.Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, должен устанавливаться на огнезащитные теплоизоляционные подставки, исключающие его падение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОТРАГИВАТЬСЯ РУКОЙ ДО ЖАЛА И КОЖУХА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВКЛЮЧЁННОГО ПАЯЛЬНИКА.

6.11.Проверку паяльника на нагрев требуется осуществлять при помощи плавления канифоли или припоя. При перерывах в работе паяльник должен быть отключен.

6.12.Рабочие места должны иметь достаточное освещение. Газоразрядные лампы и лампы должны быть заключены в арматуру.

7Технология выполнения работы

7.1 Технические требования

7.1.1 Электропитание генератора осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 35,0 В с допускаемыми изменениями: в пределах от 31,0 В до 38,0 В.

7.1.2 Электрические характеристики генератора указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Перемычки разъёма ХР	Допускаемые значения
1	Несущая частота формируемого сигнала (выходного), Гц,:		
	ГП31-8,9,11	12-23	420±1
	ГП31Ц-8,9,11	12-21	480±1
		12-22	580±1,5
	ГП31-11,14,15 ГП31Ц-11,14,15	12-22	580±1,5
		12-13	720±2
		12-11	780±2
	ГП41	12-21	4545±5
		12-22	5000±5
		12-23	5555±5

2	Период модулирующего сигнала, мс, при нормальных климатических условиях, в пределах (для всех типов и модификаций генераторов), при частоте:		
	8 Гц	62-42	124÷126
	12 Гц	62-33	82,5÷84,0
3	Напряжение АМ-сигнала (В) при подключённой нагрузке (сопротивление величиной 6,8 Ом) и напряжении питания 35 В:		
	-не более (крайнее левое положение регулятора резистора R11) (среднеквадратичное значение)		1,3
	-не менее (крайнее правое положение регулятора резистора R11) (среднеквадратичное значение)		8,0
4	Потребляемая мощность, не более, В*А:		
	ГП31		43
	ГП31Ц; ГП41		46
5	Сопротивление изоляции токонесущих частей относительно корпуса (винт крепления ручки ГП) при испытательном напряжении 250 В, выдержанное в течение 1 минуты, должно быть, не менее, МОм		40,0
Примечание - На выходе генератора должен быть АМ сигнал, при этом длительности импульса и паузы на уровне 0,5 от амплитудного значения выходного сигнала, должны отличаться друг от друга не более, чем на 10% . Для ГП31Ц-длительность импульса на уровне 0,5 от амплитудного значения равного 62,5 мс при частоте 8 Гц составляет от 53,1 мс до 65,6 мс; при частоте 12 Гц составляет от 35,4 мс до 43,8 мс, амплитудное значение – 41,7 мс.			

7.2 Входной контроль

7.2.1 Внешний осмотр, проверка маркировки и наружная чистка

Произвести осмотр и чистку генератора, визуально проверить:

– дату выпуска: генераторы ГП31Ц, находящиеся на хранении более одного года с момента их изготовления, периодически (один раз в год) и перед установкой на линию включить в рабочее состояние на 2 часа при напряжении питания 38,0 В для тренировки электролитических конденсаторов;

– наличие маркировки: производственной марки, содержащей название прибора, порядкового номера, года изготовления, логотипа завода-изготовителя; клейма, этикетки, росписи контролера;

– протереть генератор, очистить снаружи от пыли; проверить отсутствие механических повреждений в виде сколов, царапин, вмятин, трещин, которые могли возникнуть при транспортировке;

– на плате генератора осмотреть контактные ножи и контактные пружины:

– проверить состояние контактных ножей, контактные ножи должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны основанию, погнутые

контактные ножи необходимо выправить;

– в прорезь контактных пластин вставить щуп толщиной 1,3 мм и проверить плотность его прилегания и надёжность обеспечения контакта контактных пластин: щуп должен плотно, с усилием, входить в прорезь контактных пластин;

– проверить функционирование и работу крепежного замка: при оттягивании стержень замка должен без заеданий выходить из гнезда, а при отпускании свободно возвращаться в исходное положение;

– проверить надёжность крепления переменного резистора и светодиодов на лицевой панели генератора.

7.2.2 Проверка электрических характеристик

7.2.2.1 Проверка электрических характеристик с использованием схемы проверки

а) Сборка схемы проверки, подключение измерительных приборов

Схемы проверки приведены на рисунках:

– схема для проверки ГП31; ГП31Ц приведена на рисунке Г.1; позиционное обозначение измерительных приборов приведено в таблице Г.1;

– схема для проверки ГП41 приведена на рисунке Д.1; позиционное обозначение измерительных приборов приведено в таблице Д.1;

– положения переключателей схем проверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение генератора	Формируемые номинальные частоты АМ сигналов, Гц		Положение переключателей для схем проверки			
	несущая	модуляции	SA2	SA3	SA4	SA5
ГПЗ1/8,9,11 ГПЗ1Ц/8,9,11	420	8	1	1	1	1
		12				2
	480	8	2	1	2	1
		12				2
	580	8	3	1	3	1
		12				2
ГПЗ1/11,14,15 ГПЗ1Ц/11,14,15	580	8	3	1	1	1
		12				2
	720	8	*	2	2	1
		12				2
	780	8	*	3	3	1
		12				2
ГП41	4545	8	1	-	1	1
		12				2
	5000	8	2	-	2	1
		12				2
	5555	8	3	-	3	1
		12				2
Примечание – Знаком *) отмечено безразличное положение переключателя, не влияющее на настройку генератора.						

- собрать схему проверки;
- подключить и настроить измерительные приборы
- б) Проверка электрических характеристик генератора
 - установить переключатель SA1 в положение 1;
 - установить переключатели SA2÷SA5 в положения, соответствующие формированию АМ сигналов с частотами модуляции 8 Гц и несущими частотами (см таблицу 2):
 - 420 Гц для ГПЗ1/8,9,11 и ГПЗ1Ц/8,9,11;
 - 580 Гц для ГПЗ1/11,14,15 и ГПЗ1Ц/11,14,15;
 - 4545 Гц для ГП41;
 - установить резистор R11 на лицевой стороне генератора в крайнее положение по часовой стрелке;
 - изменяя положение регулятора автотрансформатора Т, подать питающее напряжение на изделие, равное 35,0 В (контроль напряжения осуществлять по вольтметру PV1);
 - по осциллографу PS убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;
 - определить по показанию вольтметра PV2, что значение напряжения сигнала на выходе генератора не менее установленного в п. 3 таблицы 1;
 - визуально проверить наличие свечения двух светодиодов на лицевой стороне генератора, причем нижний светодиод VD6 - в мигающем режиме;
 - установить переключатель SA1 в положение 2 и по показанию частотомера PF определить значение несущей частоты, которое должно соответствовать требованиям п.1, таблицы 1;
 - установить переключатели SA2÷SA5 в положения, соответствующие формированию АМ сигналов с частотой модуляции 8 Гц и несущей частотами:
 - 480 Гц для ГПЗ1/8,9,11 и ГПЗ1Ц/8,9,11;
 - 720 Гц для ГПЗ1/11,14,15 и ГПЗ1Ц/11,14,15;
 - 5000 Гц для ГП41;
 - перевести переключатель SA1 в положение 1;
 - по осциллографу PS убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;
 - определить по показанию вольтметра PV2, что значение напряжения сигнала на выходе генератора не менее установленного в п. 3 таблицы 1 значения;
 - установить переключатель SA1 в положение 2 и по показанию частотомера PF определить значение несущей частоты в соответствии с требованиями п. 1 таблицы 1;

–установить переключатели SA2÷SA5 в положения, соответствующие формированию АМ сигналов с частотами модуляции 8 Гц и несущими частотами:

580 Гц для ГП31/8,9,11 и ГП31Ц/8,9,11;

780 Гц для ГП31/11,14,15 и ГП31Ц/11,14,15;

5555 Гц для ГП41;

–перевести переключатель SA1 в положение 1;

–по осциллографу PS убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;

–определить по показанию вольтметра PV2, что значение напряжения сигнала на выходе генератора не менее установленного в п. 3 таблицы 1 значения;

–установить переключатель SA1 в положение 2 и по показанию частотомера PF определить значение несущей частоты в соответствии с требованиями в п. 1 таблицы 1;

–установить переключатель SA1 в положение 3 и по показанию частотомера PF определить значение длительности периода частоты 8 Гц, которое должно соответствовать требованиям п.2 таблицы 1;

–установить SA5 в положение 2 и по показанию частотомера PF определить значение длительности периода частоты 12 Гц, которое должно соответствовать требованиям п.2 таблицы 1;

–установить переключатель SA1 в положение 1;

–по осциллографу PS убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;

–определить по показанию вольтметра PV2, что значение напряжения на выходе генератора не менее установленного в п.3 таблицы 1;

–определить значение потребляемой мощности в соответствии с требованиями п.4 таблицы 1, перемножив значения показаний вольтметра PV1 и амперметра РА;

–установить резистор R11 на лицевой стороне изделия в крайнее положение против часовой стрелки, при этом по вольтметру PV2 убедиться в плавном снижении напряжения;

–по осциллографу PS убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;

–определить по вольтметру PV2, что значение напряжения сигнала на выходе не более установленного в п. 3 таблицы 1.

7.2.2.2 Проверка электрических характеристик с использованием пульта АПК-ТРЦ

а) Подключение пульта контроля АПК-ТРЦ, запуск управляющей программы

Подключить пульт. Порядок подключения пульта и установки управляющей программы приведены в приложении Е и руководствах по эксплуатации.

По умолчанию при запуске программа находится в режиме контроля параметров генераторов ГПЗ; ГПЗ1; ГП4; ГП41.

Примечание - При проверке параметров в блоке коммутации должен находиться только проверяемый прибор, причем цифровые генераторы должны устанавливаться только в розетки промаркированные «генератор цифровой»; установка и изъятие генератора во время измерения не допускается.

Перед началом проведения измерений электрических параметров генератора следует выполнить самотестирование АПК-ТРЦ, заключающееся в автоматической проверке собственных параметров измерительного пульта;

– щелкнуть левой кнопкой «мыши» по кнопке «Настройки программы» (или «Конфигурация») и в появившемся меню программы выбрать пункт «Самотестирование»;

– дождаться появления на экране монитора отображения результата проверки и заключения о годности пульта к эксплуатации;

Примечание - Время самотестирования составляет 2,5мин. При получении уведомления о несоответствии параметров пульта норме, дальнейшую проверку не производить.

– по окончании проверки на экране монитора будут отображены результаты проверки и заключение о годности или негодности АПК-ТРЦ к эксплуатации;

б) Проверка электрических характеристик генератора

Проверку выполнить в следующем порядке:

установить проверяемый генератор в соответствующую розетку на блоке коммутации пульта, руководствуясь маркировкой розеток:

– ГПЗ1; ГП41 – в розетку «Генератор путевой»;

– ГПЗ1Ц – в розетку «Генератор цифровой»;

– установить необходимые значения на панели параметров генератора,

вести: тип измеряемого ГП, дату изготовления, заводской номер, фамилию оператора;

- выбрать режим измерения параметров генератора, щелкнув левой кнопкой мыши на кнопке «Генератор» на панели в верхней части окна программы;

- при помощи кнопки «Полное измерение» запустить процесс измерения электрических характеристик, при этом, по запросу программы, необходимо выполнить установку регулятора выходного напряжения генератора (крайнее левое положение или крайнее правое положение); контроль за процессом измерения осуществляется с помощью окна-индикатора;

- после завершения измерений посмотреть на экране монитора отображённый протокол измерений;

- при соответствии электрических параметров требованиям п. 7.1 распечатать протокол проверки;

Примечание - После проведения измерений, дополнительно, при помощи осциллограмм, можно проверить характеристики отклонений длительности импульса и паузы выходного АМ сигнала: для этого: открыть приложения к программе; нажатием кнопки «Графики» («Осциллограммы») вызвать соответствующее окно; выбрать график «осциллограмма напряжения на выходе генератора» и определить требуемые характеристики; нажатием кнопки «Заккрыть» выйти из приложений.

- перевести выключатель питания блока АПК-ТРЦ в положение «0» (выключен) и с помощью кнопки «Выход» завершить работу программы или с помощью стандартной кнопки закрытия приложения (окна);

- завершить работу операционной системы в следующем порядке: ПУСК/Завершение работы/Выключение компьютера.

Примечание - При необходимости подключения измерительного блока АПК-ТРЦ к другому ПК, требуется выключить ПК и отсоединить кабель USB или RS-232C.

7.2.2.3 Проверка электрических характеристик с использованием стенда типа СП-ТРЦ

Стенд СП-ТРЦ, состоит из пульта проверки П-ТРЦ, блока питания БП ТРЦ и розеток для проверки аппаратуры ТРЦ. Стенд является коммутатором цепей проверяемой аппаратуры.

а) Подготовка к работе:

- вставить генератор в соответствующую его типу розетку, подключенную к разъему пульта П-ТРЦ;

- подключить измерительные приборы к соответствующим разъемам пульта П-ТРЦ;

- подключить шнур питания блока БП-ТРЦ к питающей сети или лабораторному автотрансформатору (ЛАТР);

- включить питание, измерительные приборы и дать им прогреться в течение указанного в эксплуатационной документации времени.

Примечание - Для измерения несущих частот и периода манипуляции следует применять частотомер или цифровой мультиметр с функциями измерения частоты, периода переменного тока с погрешностью измерений не более $\pm 0,1$ Гц и $\pm 0,1$ мс соответственно.

б) Проверка электрических характеристик генератора

Операции проверки и настройки генераторов с помощью стенда СП-ТРЦ (точки подключения приборов и положение кнопок на пульте П-ТРЦ) указаны в таблицах 6; 10 технического описания на СП-ТРЦ.

- осмотреть лицевую панель генератора и убедиться (визуально), что светятся оба светодиода, причем нижний светодиод мигает с частотой манипуляции;

- с помощью осциллографа убедиться в том, что на выходе генератора имеется АМ сигнал с длительностями импульса и паузы соответствующих указанным в примечании таблицы 1;

- напряжение АМ сигнала на выходе генератора измерить вольтметрами, обеспечивающими измерение среднеквадратичного значения напряжения переменного тока произвольной формы (например, В7-65 или ПК-РЦ). При использовании цифровых вольтметров рекомендуется включать режим вычисления среднего значения измеряемой величины.

Примечание – Например, прибор В7-65 можно перевести в этот режим, нажав кнопку «меню», выбрав кнопкой «0-9» программу 4 и после нажатия « $\uparrow$ », кнопками « $\rightarrow$ » и «0-9» установить число 0025 при включенном 4,5 разрядном индикаторе, снова нажав « $\uparrow$ », «меню», «выч». Выход из режима осуществляется повторным нажатием кнопки «выч».

- измерить величину переменного тока в цепи питания генератора при максимальном напряжении питания;

- вычислить потребляемую мощность;

- проверить состав спектра АМ сигнала на выходе генератора: для проверки состава спектра АМ сигнала к выходу генератора подключить прибор типа ПК-РЦ или В7-63 (с заводским номером 3000 и выше), обеспечивающим измерение сигналов ТРЦ в селективном режиме.

К выходу путевого генератора подключить магазин сопротивлений Р33 с включенным сопротивлением 1,5 кОм. С помощью СП-ТРЦ установить несущую частоту генератора и частоту манипуляции; при напряжении питания 31,0В на выходе генератора устанавливается АМ напряжение переменного тока

3,0 В. Измерительным прибором ПК-РЦ, подготовленным для работы в селективном режиме, измерить напряжение на выходе генератора.

Результаты считать положительными, если измеренное значение напряжения составляет не менее 2,8 В. Установить напряжение питания: 38В и измерить напряжение на выходе генератора. Результаты проверки считать положительными, если напряжение возросло не более чем на 20%.

7.2.3 Проверка сопротивления изоляции

Проверку провести в следующем порядке:

- включить мегаомметр;
- подключить измерительные щупы: «+» – к соединенным между собой выводам генератора; «минус» – к корпусу генератора (винт крепления ручки генератора);
- кнопкой U_{гх} установить испытательное напряжение 250 В;
- нажать кнопку R_х и зафиксировать измеренное значение сопротивления изоляции.

Измеренное значение должно удовлетворять установленным требованиям (по п.5 таблицы 1).

7.2.4 Заполнение и наклеивание этикетки

- заполнить этикетку о проверке;
- наклеить этикетку на кожух генератора

7.2.5 Оформление журнала (протокола) проверки

Выполнить по п. 8.1.

7.3 Техническое обслуживание

7.3.1 Внешний осмотр, проверка маркировки, наружная чистка

Проверку произвести по п. 7.2.1.

Дополнительно проверить:

- наличие этикетки о предыдущей проверке в РТУ (этикетки со штриховым кодом);

При проверке функционирования крепёжного замка и обнаружении неисправностей, необходимо:

- отвернуть крепящие винты;
- снять крышку и проверить состояние стержня и пружины: если щуп в прорезь входит свободно, то отверткой вытащить контактные пластины из

штепсельной розетки, разогнуть их и затем вернуть в исходное положение, добиваясь требуемой величины зазора;

- повреждённые контактные пластины необходимо заменить;
- крышку поставить на место, закрутить винты;
- проверить функционирование замка;
- опломбировать крышку.

7.3.2 Вскрытие, внутренняя чистка, проверка элементов

7.3.2.1 Вскрытие генератора, внутренняя чистка

- удалить пломбировочную мастику из пломбировочных гнезд;
- отвернуть винты, крепящие кожух;
- снять кожух;
- удалить старую этикетку о проверке в РТУ – при обнаружении дефектов на кожухе (трещины, сколы и другое) кожух заменить;
- кистью очистить генератор от пыли внутри;
- проверить монтажные провода: монтажные провода должны быть целыми, гибкими, аккуратно без натяжения уложены и иметь исправную изоляционную поверхность; повреждённые места очистить и закрасить краской; следы окисления устранить;
- визуально проверить состояние монтажа и компонентов схемы - для удаления загрязнения поверхностей печатных плат и компонентов применять кисть, смоченную спиртом;
- проверить отсутствие следов перегрева резисторов, полупроводниковых элементов, токопроводящих дорожек на печатной плате;
- проверить отсутствие вытекания электролита или изменения формы у электролитических конденсаторов;
- проверить отсутствие замыканий между элементами генератора;
- проверить качество паяк и крепление выводов - провода не должны иметь повреждений изоляции, должны быть надёжно пропаяны, детали и элементы должны быть закреплены так, чтобы была исключена возможность их взаимного перемещения;
- отверткой проверить плотность затяжки винтовых соединений - винты не должны прокручиваться.

7.3.2.2 Проверка конденсаторов и других элементов

– проверить состояние установленных элементов. Элементы, имеющие внешние признаки неисправности (повреждение лакокрасочных покрытий, следы подгорания), заменить;

– при проверке генераторов, находящихся в эксплуатации более 5 лет, в них следует производить обязательную замену электролитических конденсаторов С2; С3; С4; выполнить настройку генератора (п.7.4.4).

Таблица 3

Обозначение и тип конденсаторов

Обозначение	Тип	Возможная замена
С2, С3	118АНТ-63V-1000мкф	K50-29; K-50-92; 119АНТ-DIN
С4	118АНТ-63V-100мкф	

– при ремонте генераторов с электролитическими конденсаторами С2; С3; С4 типа 118 АНТ, 119 АНТ-DIN следует, не снимая конденсатора, производить отпайку одного вывода и с помощью Е7-20 измерять емкость и тангенс угла потерь; при снижении емкости не более 30% от номинального значения и увеличении тангенса угла потерь не более 0,3 (30%) на частоте 100 Гц, допускается дальнейшая эксплуатация конденсатора, но не более 15 лет. Измерение тока утечки для указанных конденсаторов не требуется;

– при соответствии измеренных характеристик припаять вывод конденсатора.

7.3.3 Закрытие генератора

– продуть генератор сжатым воздухом;

– надеть кожух;

– закрутить винты

7.3.4 Проверка электрических характеристик

Проверку электрических характеристик выполнить по п. 7.2.2.

7.3.5 Проверка сопротивления изоляции

Выполнить по п. 7.2.3.

7.3.6 Заполнение и наклеивание этикетки

Выполнить по п. 7.2.4

7.3.7 Опломбирование

- закрепить винты
- отверстия винтов заполнить пломбировочной мастикой;
- поставить оттиск персонального клейма.

7.3.8 Оформление журнала (протокола) проверки

Выполнить по п. 8.1.

7.4 Ремонт (восстановление технического ресурса)

Ремонт генератора может быть произведён методом замены (перепайки) неисправных элементов на новые, разрешенные к применению.

7.4.1 Внешний осмотр

Выполнить по п. 7.3.1.

7.4.2 Вскрытие, внутренняя чистка, осмотр и замена элементов

Выполнить по п. 7.3.2.

Дополнительно:

- провода, имеющие нарушение изоляционного покрытия, заменить;
- устранить выявленные в пайках элементов дефекты: пайки должны быть надёжными, ровными, гладкими, без следов неиспарившейся канифоли, покрыты цветным лаком.

7.4.3 Поиск и устранение неисправности

7.4.3.1 Замена конденсаторов

Вновь устанавливаемые конденсаторы должны быть проверены на соответствие емкости и тока утечки установленным нормам.

Перед установкой каждый конденсатор должен пройти формовку в течение 2 часов (не более):

- подать на выводы номинальное напряжение от источника постоянного тока;
- по истечении 2 часов необходимо измерить емкость и ток утечки.

а) Порядок замены конденсаторов на печатных платах без монтажных лепестков:

- отвернуть винты крепления платы с конденсаторами, снять плату с кронштейна.
- отпаять выводы конденсатора, снять хомут (если конденсатор закреплен

хомутом), аккуратно раскачивая конденсатор, отделить его от мастики.

- освободить отверстия в плате от излишков припоя; ножом монтажным зачистить плату от мастики;

- при отсутствии на заменяемом конденсаторе изоляции корпуса, необходимо: на вновь устанавливаемый конденсатор надеть подходящую по диаметру изолирующую полихлорвиниловую трубку; проволочные выводы конденсатора изогнуть для установки на плату (при этом должна быть обеспечена защита контактного узла от повреждения в момент изгиба) и зачистить;

- на место установки конденсатора нанести мастику;

- установить конденсатор и припаять выводы припоем с применением флюса, при этом высота выступающих гибких выводов на монтажной стороне платы должна быть в пределах (0,5...1,6) мм;

- остатки флюса смыть спиртом;

- место пайки покрыть лаком и просушить;

- установить и закрепить винтами плату на кронштейн;

- головки крепежных винтов покрыть эмалью.

Примечание – Замену конденсаторов в приемниках и генераторах ТРЦ на печатных платах без монтажных лепестков допускается производить не более двух раз.

б) Порядок замены конденсаторов на печатных платах с монтажными лепестками:

- отвернуть винты крепления платы с конденсаторами, снять плату с кронштейна;

- отпаять выводы конденсатора, аккуратно раскачивая конденсатор, отделить его от мастики;

- освободить монтажные лепестки от излишков припоя; монтажным ножом очистить плату от мастики;

- при отсутствии на заменяемом конденсаторе изоляции корпуса, необходимо: на вновь устанавливаемый конденсатор надеть подходящую по диаметру изолирующую полихлорвиниловую трубку; проволочные выводы конденсатора изогнуть для установки на плату (при этом должна быть обеспечена защита контактного узла от повреждения в момент изгиба) и зачистить; на концах выводов сделать колечки, радиус 1,5 мм; на место установки конденсатора нанести мастику;

- установить конденсатор и припаять выводы припоем с применением флюса к монтажным лепесткам, остатки флюса смыть спиртом;

- места паяк покрыть лаком и просушить;
- вновь установить и закрепить винтами плату на кронштейн;
- головки крепежных винтов покрыть эмалью.

7.4.3.2 Отыскание неисправностей

При отсутствии видимых признаков неисправности следует с помощью омметра проверить расположенные в цепи питания генератора ограничители напряжения VD15, VD16 и диоды VD1-VD4. Если при проверке неисправность не обнаружена, следует установить генератор в соответствующую розетку на блоке коммутации АПК-ТРЦ или в соответствующую розетку стенда СП-ТРЦ с целью измерения напряжения в контрольных точках схемы (таблица 5 – для ГП31 (ГП31Ц); таблица 6 – для ГП41) и проверки режимов работы полупроводниковых элементов.

Таблица 5

Контрольные точки подключения для ГП31 (ГП31Ц)

Контрольные точки	Напряжение переменного тока, В	Напряжение постоянного тока, В	Частота (Гц) или период (мс) сигнала	Примечание
ХР (1-2)	3,0±0,45		420,0±1,0 480,0±1,0 580,0±1,5 580,0±1,5 720,0±2,0 780,0±2,0	Для исполнений ГП31/8,9,11 в зависимости от настроечных переключателей (см. РЭ) Для исполнений ГП31/11,14,15 в зависимости от настроечных переключателей (см. РЭ)
ХР (31-2)	4,2±0,65		124...126 82,5...84,0	При настроечной переключателе ХР/62-ХР/42 При настроечной переключателе ХР\62-ХР/33
ХР (4-2)	не более 1,0	24,0±3,6		
ХР (61-2)	не более 1,0	24,0±3,6		
С4		8,2±1,23		
ХР (83-2) ХР (52-2)	0,63±0,09 не более 1,0			При положении регулятора R11 в крайнем положении против часовой стрелки.
ХР (83-2) ХР(52-2)	5,3±0,8 не менее 6,0			При положении регулятора R11 в крайнем положении по часовой стрелке.
Примечание - Значение напряжения переменного тока указаны применительно к показаниям милливольтметра В3-38Б.				

Контрольные точки подключения для ГП41

Контрольные точки	Напряжение переменного тока, В	Напряжение постоянного тока, В	Частота (Гц) или период (мс) сигнала	Примечание
ХР (1-32)	$3,0 \pm 0,45$		$4545,0 \pm 5,0$ $5000,0 \pm 5,0$ $5555,0 \pm 5,0$	В зависимости от настроечных переключателей на ХР (см. ЭД).
ХР (31-32)	$4,2 \pm 0,65$		124...126 82,5...84,0	При настроечной переключке ХР/62-ХР/42 При настроечной переключке ХР/62-ХР/33
ХР (11-32)	не более 1,0	$24,0 \pm 3,6$		
ХР (51-32)	не более 1,0	$24,0 \pm 3,6$		
С4		$8,2 \pm 1,23$		
ХР (83-32)	$0,63 \pm 0,09$			При положении регулятора R11 в крайнем положении против часовой стрелки.
ХР (83-32)	$5,3 \pm 0,8$			При положении регулятора R11 в крайнем положении по часовой стрелке.
ХР (52-32)	не менее 6,0			
Примечание - Значение напряжения переменного тока указаны применительно к показаниям милливольтметра ВЗ-38Б.				

На рисунке 1 приведены формы сигналов, полученные с помощью осциллографа, в наиболее характерных точках схемы генератора при номинальном значении напряжения и активной нагрузке сопротивлением $6,8 \text{ Ом} \pm 5\%$.

При обнаружении неисправного каскада необходимо проверить его элементы. Некоторые элементы можно проверить омметром, но часто без отпайки одного вывода резистора, конденсатора, диода или двух выводов транзисторов нельзя получить правильный результат.

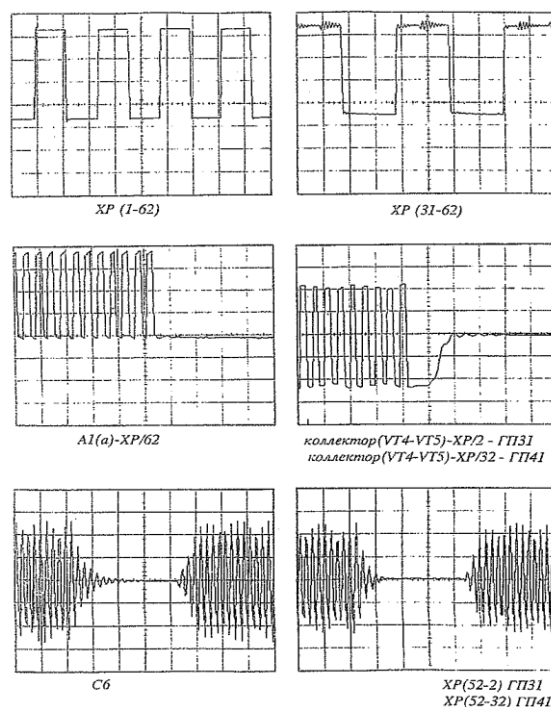


Рисунок 1 – Формы сигналов

7.4.3.3 Перечень возможных неисправностей

Внешнее проявление возможных неисправностей, вероятные причины их возникновения приведены в таблице 7 для ГП31Ц; в таблице 8 для ГП31; ГП41.

7.4.3.4 Замена неисправных элементов

Неисправный узел или элемент следует демонтировать и установить новый. После замены элементов необходимо произвести настройку генератора.

7.4.4 Настройка генератора

Настройка генератора сводится к настройке резонансного контура TV-С6 на частоту 580 Гц (ГП31/8,9,11; ГП31Ц/8,9,11) и 78 Гц (ГП31/11,14,15; ГП31Ц/11,14,15) и 5555 Гц (ГП41). Для проверки необходимо выполнить следующие настройки:

- на печатной плате А1 перемычку с контакта «b» переставить на контакт «с»;
- установить регулятор резистора R11 в крайнее левое положение (против часовой стрелки);
- перемещая сердечник трансформатора TV, произвести настройку выходных параметров генератора; при соответствии параметров генератора установленным нормам залить сердечник трансформатора TV церезином 80. На печатной плате А1 перемычки с контакта «с» переставить на контакт «b».

Таблица 7

Перечень возможных неисправностей ГП31Ц

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Проверяемые элементы
Отсутствует сигнал на выходе	1. Неисправен выходной усилитель мощности	1. Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12-VD14
	2. Неисправен предварительный усилитель мощности	2. Проверить исправность транзисторов VT2-VT5
	3. Неисправен модуль формирования частот	3. Проверить: – наличие частот модуляции на выходе 27DD1; – наличие несущих частот на выходе 28DD1; – исправность транзистора VT2 модуля формирования частот; исправность элементов VD1-VD4, VD7, VD15, VD16
	4. Неисправен вторичный источник электропитания	4. Проверить исправность элементов VD1-VD4, VD7, VD15, VD16
Отсутствует модуляция сигнала на выходе	1. неправильно установлена технологическая перемычка на плате А1.	1. Установить перемычку «а-b»

	2. Неисправен генератор АМ-сигнала	2. Проверить наличие частот модуляции на выходе 27DD1
Значения уровней сигналов на выходе меньше установленных норм	1. Неисправен резистор R11	1. Заменить резистор
	2. Неисправен или не настроен резонансный LC-контур	2. Настроить резонансный контур или заменить С6 и TV.
	3. Неисправен выходной усилитель мощности	3. Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12-VD14
Частоты АМ-сигнала на выходе не соответствуют частотам, установленным внешними перемычками	1. Неисправен генератор АМ-сигнала	1. Проверить: – наличие частот модуляции на выходе 27DD1; – наличие несущих частот на выходе 28DD1
	2. Неисправны оптопары	2. Проверить и заменить ED1-ED5, ED9, ED10.

Таблица 8

Перечень возможных неисправностей ГП31; ГП41

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Проверяемые элементы	
		ГП31	ГП41
Отсутствует сигнал на выходе	1. Неисправен выходной усилитель мощности	1. Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12-VD14	1. Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12; VD13; VD16
	2. Неисправен предварительный усилитель мощности	2. Проверить исправность транзисторов VT2-VT5	
	3. Неисправен генератор частот модуляции и манипулятор	3. Проверить наличие частот модуляции на выходе DD2;	
	4. Неисправен генератор несущих частот	4. Проверить наличие несущих частот на выходе DD1	
	5. Неисправен вторичный источник электропитания	4. Проверить исправность элементов VD1-VD4, VD7, VD15, VD16	4. Проверить исправность элементов VD1-VD4, VD7, VD15, VD14
Отсутствует модуляция сигнала на выходе	1. неправильно установлена технологическая перемычка на плате А1.	1. Установить перемычку «а-b»	
	2. Неисправен генератор АМ-сигнал	2. Проверить наличие частот модуляции на выходе DD2	
Значения уровней	1. Неисправен резистор R11	1. Заменить резистор	

сигналов на выходе меньше установленных норм	2. Неисправен или не настроен резонансный LC-контур	2. Настроить резонансный контур или заменить С6 и TV.	2. Настроить резонансный контур или заменить С6 (С11; С12) и TV.
	3. Неисправен выходной усилитель мощности	3. Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12-VD14	Проверить исправность элементов VT6-VT9, VD12; VD13; VD14
Частоты АМ-сигнала на выходе не соответствуют частотам, установленным внешними переключателями	1. Неисправен генератор несущих частот	1. Проверить наличие частот модуляции на выходе DD1	
	2. Неисправен генератор частот модуляции и манипулятор	2. Проверить наличие несущих частот на выходе DD2	
	3. Неисправны оптопары	3. Проверить и заменить ED1-ED5, ED9, ED10.	Проверить и заменить ED6-ED10.

7.4.5 Закрытие генератора

Выполнить по п. 7.3.3

7.4.6 Проверка электрических характеристик

Выполнить по п. 7.2.2.

7.4.7 Проверка сопротивления изоляции

Выполнить по п. 7.2.3.

7.4.8 Заполнение и наклеивание этикетки, закрытие

Выполнить по п. 7.2.4.

7.4.9 Опломбирование генератора

Выполнить по п. 7.3.7.

7.4.10 Оформление журнала (протокола) проверки

Выполнить по п. 8.1.


8 Заключительные мероприятия, оформление результатов проверки

8.1 Оформить результаты проверки

8.1.1 При соответствии проверенных параметров установленным требованиям результаты проверки оформить протоколом (при использовании для проверки пульта типа АПК-ТРЦ; форма протокола проверки приведена в таблице Ж.1) или в журнале проверки (при использовании для проверки стенда типа СП-ТРЦ или схемы проверки); форма журнала проверки приведена в таблице Ж.2).

Приложение А (справочное)

ГПЗ1. Схема электрическая принципиальная

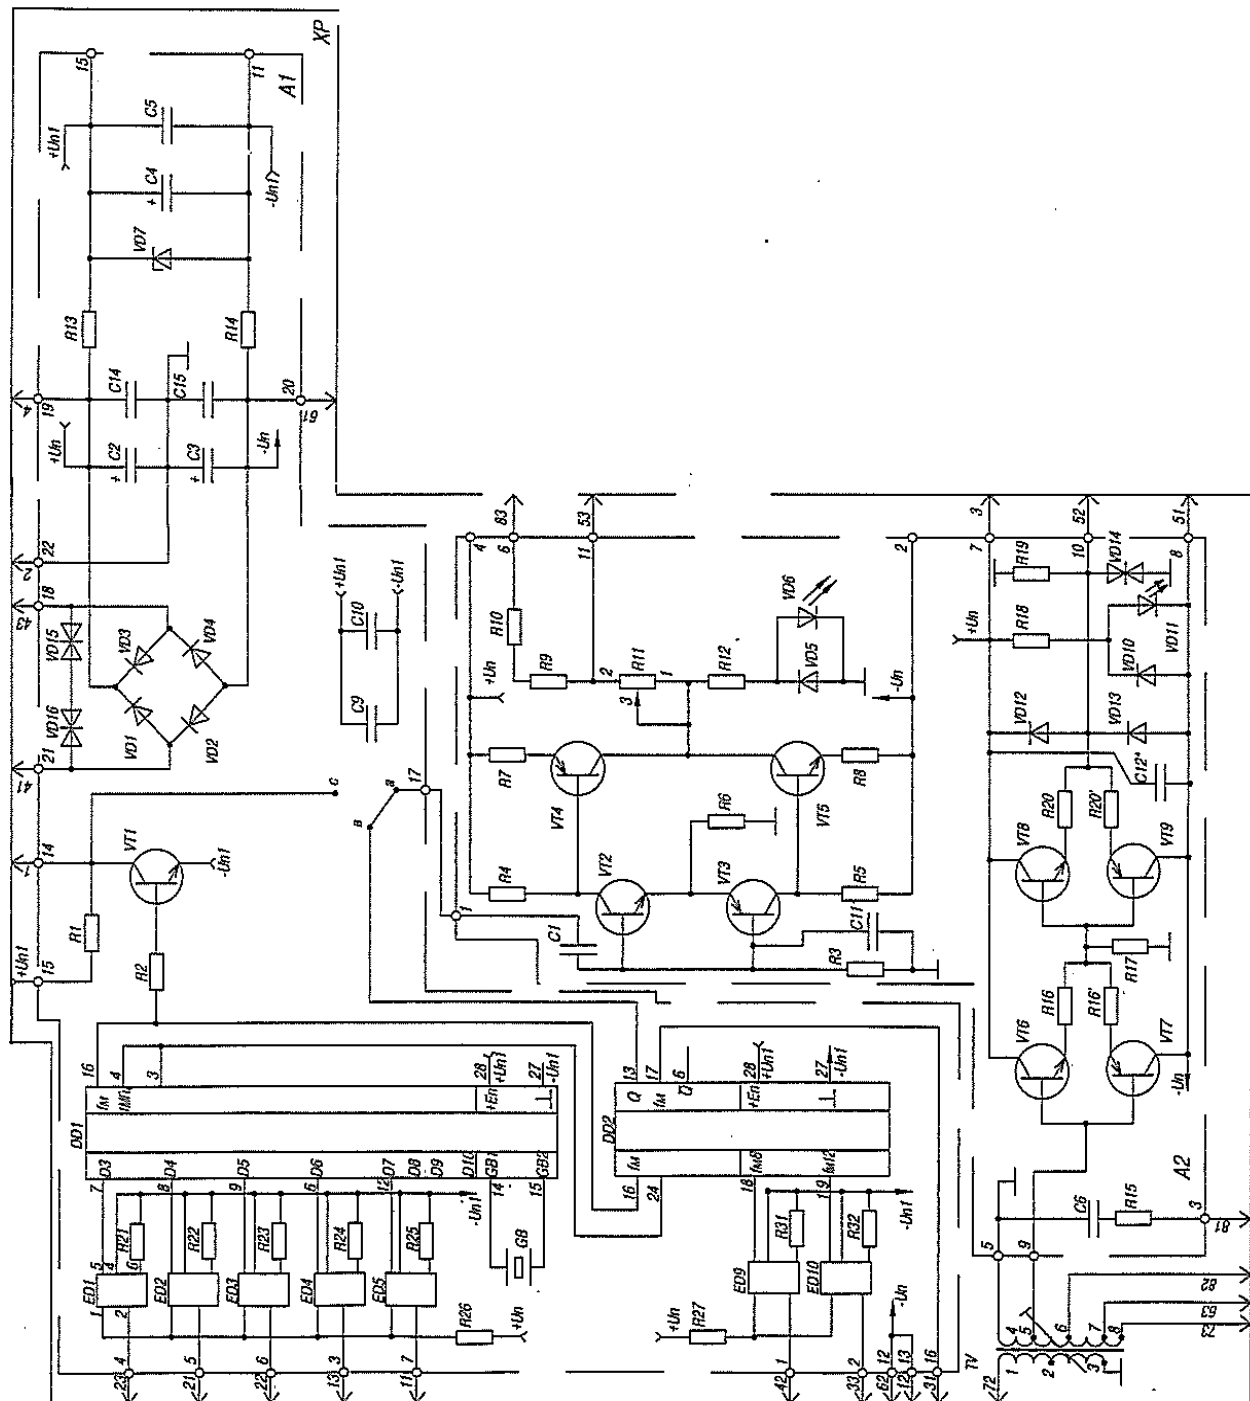

Примечание – Соединены выводы XP-83-72; 3-4; 51-61; $Un1=9,0V$; $Un=\pm 20V$.

Рисунок А.1 – Путьевой генератор ГПЗ1. Схема электрическая принципиальная.

Приложение А
(продолжение)

Таблица А.1

ГПЗ1. Наименование и тип применяемых элементов

Обозначение	Наименование и тип
C1	K73-11a-63B-1,0мкФ±10%
C2	118АНТ-63V-1000μF(05)
C3	118АНТ-63V-1000μF(05)
C4	118АНТ-63V-100μF(00)
C5	K73-11a-63B-1,0мкФ±10%
C6	K71-7-250B-0,1мкФ±0,5%
C9, C10	K10-17-2Б-Н50-0,15мкФ
C11*, C12*	K73-11a-630B-3900пФ±10%
C14, C15	K73-11a-63B-0,1мкФ±10%
DD1	Микроузел ГНЧ-01
DD2	Микроузел МН-01
ED1-ED5, ED9, ED10	Оптопара 4N35
GB	Резонатор кварцевый РК170БА-9ДУ-1000К
R1	C2-33H-0,25-1,1 кОм±5%
R2	C2-33H-0,25-4,7 кОм±5%
R3	C2-33H-0,25-6,8 кОм±5%
R4 - R6	C2-33H-0,25-510 Ом±5%
R7, R8	C2-33H-1,0-10 Ом±5%
R9, R10	C2-33H-2,0-75 Ом±5%
R11	СП5-16ВБ-1.0 ВТ-2,2 кОм±5%
R12	C2-33H-1,0-2,2 кОм±5%
R13, R14	C2-33H-2,0-680 Ом±5%
R15	C2-33H-0,25-390 Ом±5%
R16, R16'	C2-33H-1,0-2,2 Ом±5%
R17	C2-33H-2,0-180 Ом±5%
R18	C2-33H-1,0-5,1 кОм±5%
R19	C2-33H-1,0-330 Ом±10%
R20, R20	C5-16MB-5,0-0,51 Ом±0,5%
R21- R25	C2-33H-0,25-100 кОм±10%
R26, R27	C2-33H-2,0-4,7 кОм±10%
R31, R32	C2-33H-0,25-100 кОм±10%
TV1	Трансформатор: 36161-09-00 для ГПЗ1/8,9,11; 36161-09-00-01 для ГПЗ1/11,14,15

Приложение А
(продолжение)


Таблица А.1

(продолжение)

Обозначение	Наименование и тип
VD1-VD4	Диод 2Д213А
VD5	Диод КД510А
VD6	Индикатор единичный MV5754А
VD7	Стабилитрон BZX85C8V2
VD10	Диод КД510А
VD11	Индикатор единичный MV5754А
VD12, VD13	Диод КД226В
VD14 -VD16	Ограничитель напряжения 1,5KE39СА
VT1, VT2	ZTX651
VT3	ZTX751
VT4	КТ816Г
VT5, VT6	КТ817Г
VT7	КТ816Г
VT8	КТ819ГМ
VT9	КТ818ГМ
XP	Плата реле НШ 2168-01-11

Приложение Б
(справочное)

ГПЗ1Ц. Схема электрическая принципиальная

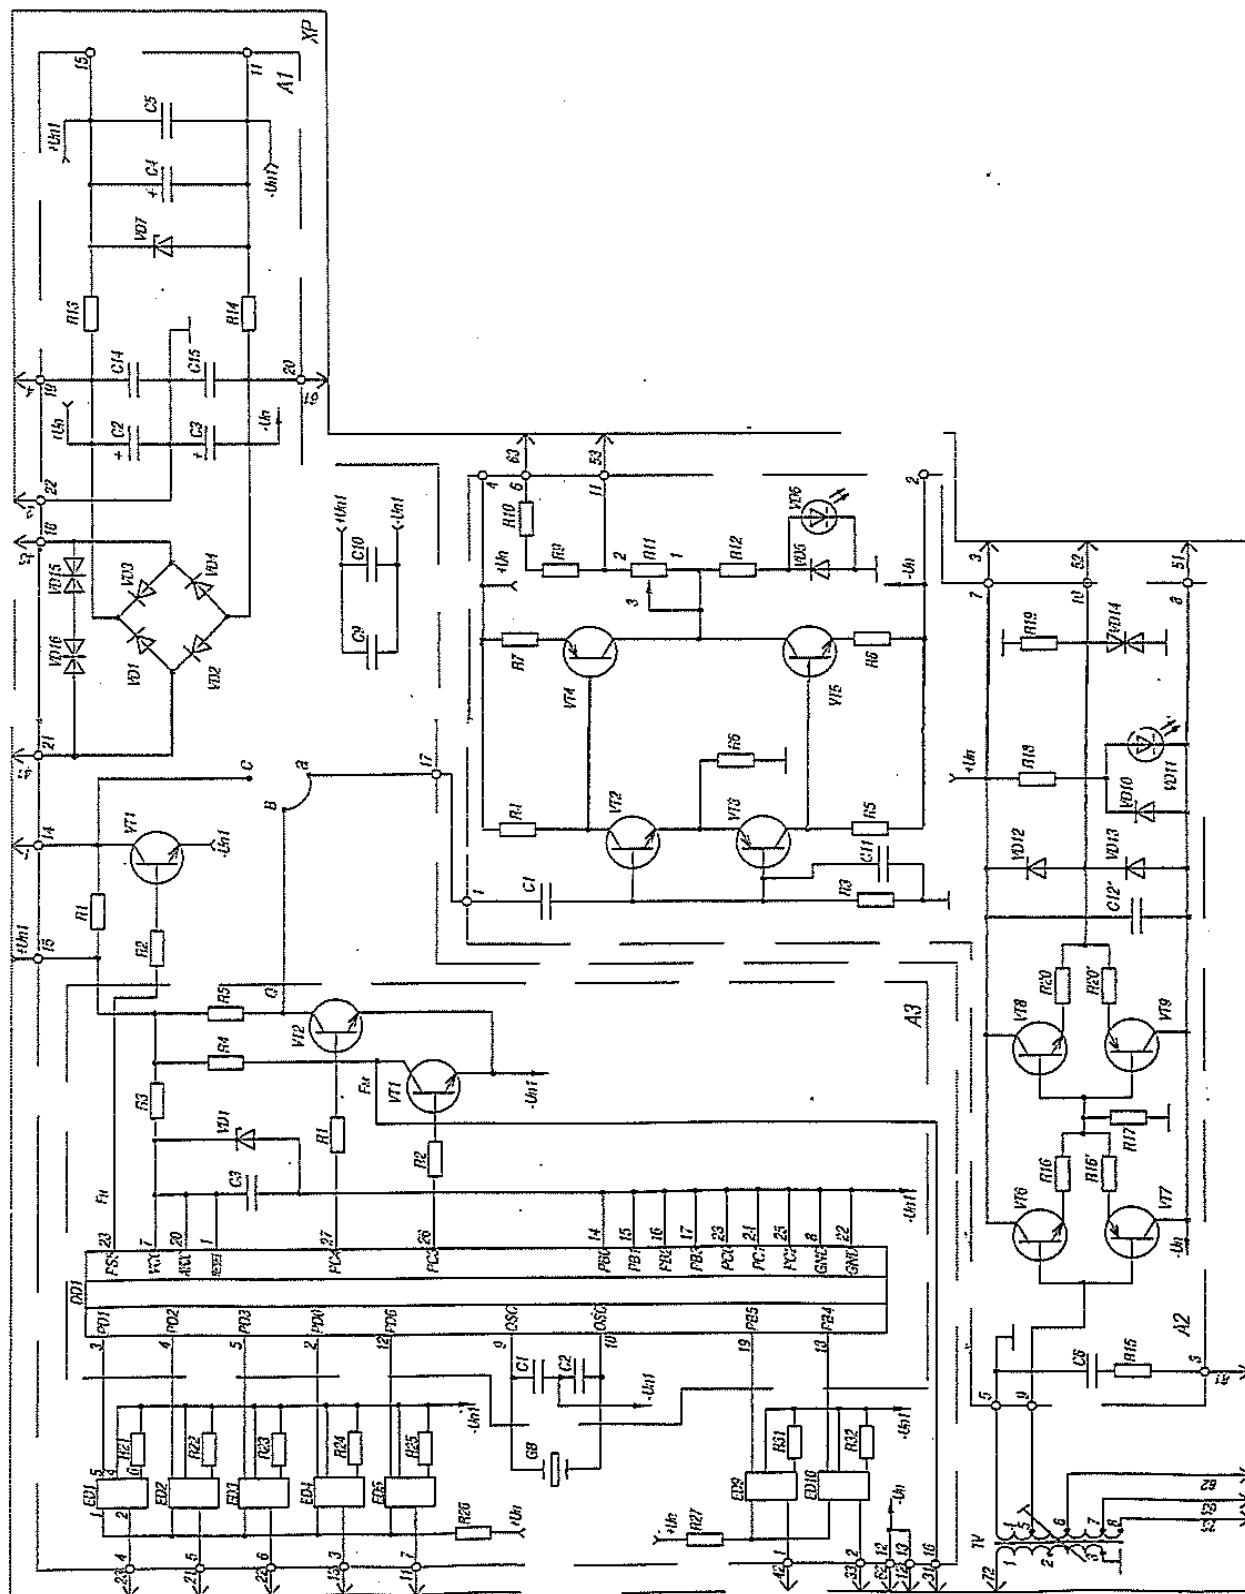

Примечание – Соединены выводы XP-83-72; 3-4; 51-61 $U_{n1}=8,2V$; $U_n=\pm 20V$.

Рисунок Б.1 – ГПЗ1Ц. Схема электрическая принципиальная

Приложение Б
(продолжение)

Таблица Б.1

ГП31Ц. Наименование и тип применяемых элементов

Обозначение	Наименование и тип
C1	K73-11-63B-1,0мкФ±10%
C2	118АНТ-63V-1000μF(05)
C3	118АНТ-63V-1000μF(05)
C4	118АНТ-63V-100μF(00)
C5	K73-11-63B-1,0мкФ±10%
C6	K71-7-250B-0,1мкФ±0,5%
C9, C10	K10-176-H50-0,15мкФ-B
C11*	K73-11-630B-3900пФ±10%
C12*	
C14, C15	K73-11-63B-0,1мкФ±10%
ED1-ED5, ED9, ED10	Оптопара 4N35
GB	Резонатор кварцевый РГ-06-6ДТ-1000К-БА-В
R1	C2-33H-0,25-1,1 кОм±5%
R2	C2-33H-0,25-4,7 кОм±5%
R3	C2-33H-0,25-6,8 кОм±5%
R4 - R6	C2-33H-0,25-510 Ом±5%
R7, R8	C2-33H-1,0-10 Ом±5%
R9, R10	C2-33H-2,0-75 Ом±5%
R11	СП5-16ВБ-1.0 ВТ-2,2 кОм±5%
R12	C2-33H-1,0-2,2 кОм±5%
R13, R14	C2-33H-2,0-680 Ом±5%
R15	C2-33H-0,25-390 Ом±5%
R16, R16'	C2-33H-1,0-2,2 Ом±5%
R17	C2-33H-2,0-180 Ом±5%
R18	C2-33H-1,0-5,1 кОм±5%
R19	C2-33H-1,0-330 Ом±10%
R20, R20	C5-16MB-5,0-0,51 Ом±0,5%
R21- R25	C2-33H-0,25-100 кОм±10%
R26, R27	C2-33H-2,0-4,7 кОм±10%
R31, R32	C2-33H-0,25-100 кОм±10%
TV	Трансформатор: 36161-09-00 для ГП31Ц/8,9,11; 36161-09-00-01 для ГП31Ц/11,14,15
VD1-VD4	Диод 2Д213А

Приложение Б
(продолжение)


Таблица Б.1

(продолжение)

Обозначение	Наименование и тип
VD5	Диод КД510А
VD6	Индикатор единичный MV5754А
VD7	Стабилитрон BZX85C8V2
VD10	Диод КД510А
VD11	Индикатор единичный MV5754А
VD12, VD13	Диод КД226В
VD14 -VD16	Ограничитель напряжения 1,5KE39СА
VT1, VT2	ZTX651
VT3	ZTX751
VT4	КТ816Г
VT5, VT6	КТ817Г
VT7	КТ816Г
VT8	КТ819ГМ
VT9	КТ818ГМ
XP	Плата реле НШ 2168-01-11
A3	Формирователь частот
C1, C2	К10-176-М47-22пФ±10%-В
C3	К10-176-Н50-0,33мкФ-В
DD1	Микроконтроллер АТМЕГА8А-PU 36166-53-00.DD1Прогр. обеспечение – версия 1
R1	C2-33H-0,125-3,0 кОм±5%
R2	C2-33H-0,125-10 кОм±5%
R3	C2-33H-0,125-680 Ом±5%
R4	C2-33H-0,125-3,0 кОм±5%
R5	C2-33H-0,125-820 Ом±5%
VD1	Стабилитрон BZX55C3V6

Приложение В
(справочное)

ГП41. Схема электрическая принципиальная

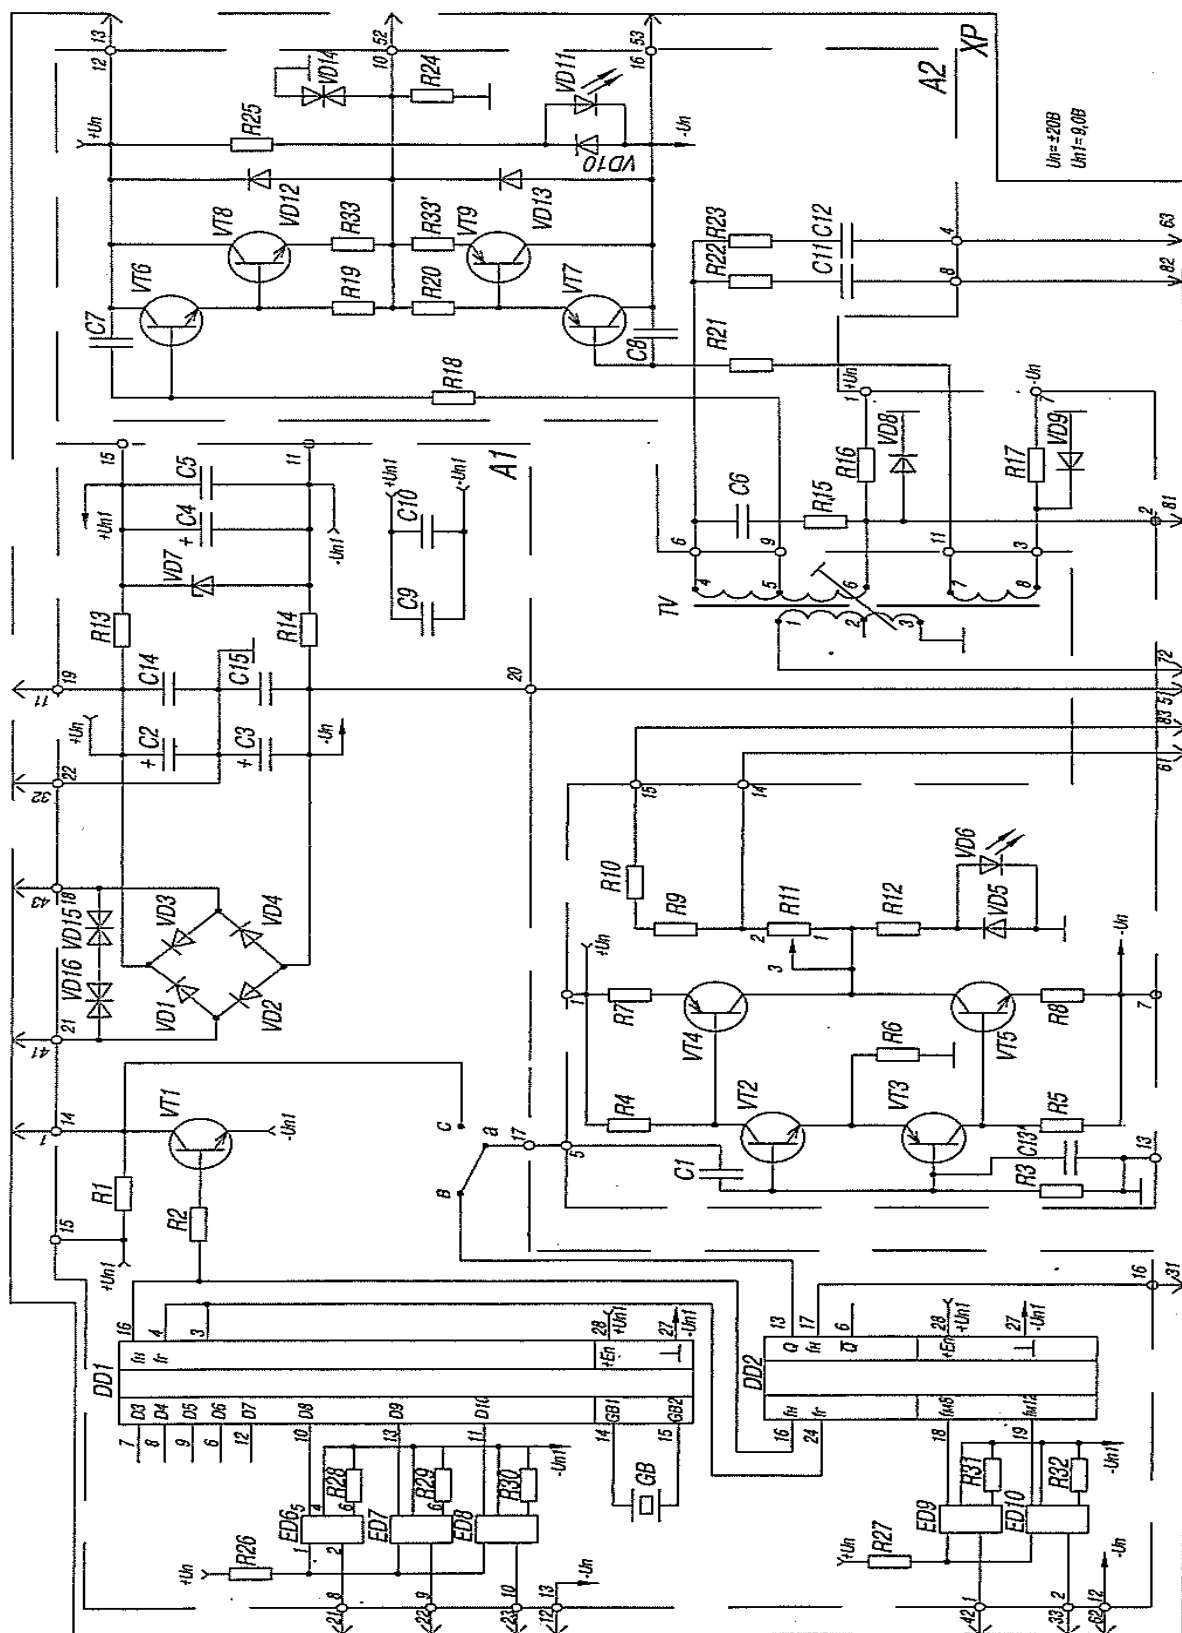

Примечание – Соединены выводы XP-83-72; 11-13; 51-53; $U_{n1}=9,0B$; $U_n=\pm 20B$.

Рисунок В.1 –ГП41. Схема электрическая принципиальная

Приложение В
(продолжение)

Таблица В.1

ГП41. Наименование и тип применяемых элементов

Обозначение	Наименование и тип
C1	K73-11a-63B-1,0мкФ±10%
C2	118АНТ-63V-1000μF(05)
C3	118АНТ-63V-1000μF(05)
C4	118АНТ-63V-100μF(00)
C5	K73-11a-63B-1,0мкФ±10%
C6	K71-7-250B-0,0706мкФ±0,5%
C7, C8	K10-73-5Б-М47-470 пФ±10%
C9, C10	K10-176-Н50-0,15мкФ
C11	K71-7-250B-0,0164 мкФ±0,5%
C12	K71-7-250B-0,0348 мкФ±0,5%
C13*	K73-11a-630B-3900 пФ±10%
C14, C15	K73-11a-63B-0,1мкФ±10%
DD1	Микроузел ГНЧ-01
DD2	Микроузел МН-01
ED6-ED10	Оптопара 4N35
GB	Резонатор кварцевый РГ-06-6ДТ-1000К-БА-В
R1	C2-33H-0,25-1,1 кОм±5%
R2	C2-33H-0,25-4,7 кОм±5%
R3	C2-33H-0,25-6,8 кОм±5%
R4 - R6	C2-33H-0,25-510 Ом±5%
R7, R8	C2-33H-1,0-10 Ом±5%
R9, R10	C2-33H-2,0-75 Ом±5%
R11	СП5-16ВБ-1.0 ВТ-2,2 кОм±5%
R12	C2-33H-1,0-2,2 кОм±5%
R13, R14	C2-33H-2,0-680 Ом±5%
R15	C2-33H-0,25-12 Ом±5%
R16, R17	C2-33H-1.0-1,0 Ом±5%
R18-R21	C2-33H-1,0-100 кОм±5%
R22, R23	C2-33H-1,0-33 Ом±5%
R24	C2-33H-1,0-330 Ом±10%
R25	C2-33H-1,0-5,1 кОм±5%
R26, R27	C2-33H-2,0-4,7 кОм±10%
R28 – R32	C2-33H-0,25-100 кОм±10%

Приложение В
(продолжение)

Таблица В.1

(продолжение)

Обозначение	Наименование и тип
R33, R33	C5-16MB-5M51 Ом±0,5%
TV1	Трансформатор
VD1-VD4	Диод 2Д213А
VD5	Диод КД510А
VD6	Индикатор единичный MV5754А
VD7	Стабилитрон BZX85C8/2
VD8-VD10	Диод КД510А
VD11	Индикатор единичный MV5754А
VD12, VD13	Диод КД226В
VD14 -VD16	Ограничитель напряжения 1,5KE39СА
VT1, VT2	ZTX651
VT3	ZTX751
VT4	КТ816Г
VT5, VT6	КТ817Г
VT7	КТ816Г
VT8	КТ819ГМ
VT9	КТ818ГМ
XP	Плата реле НШ 2168-01-11

Приложение Г
(справочное)
Схема проверки ГП31, ГП31Ц

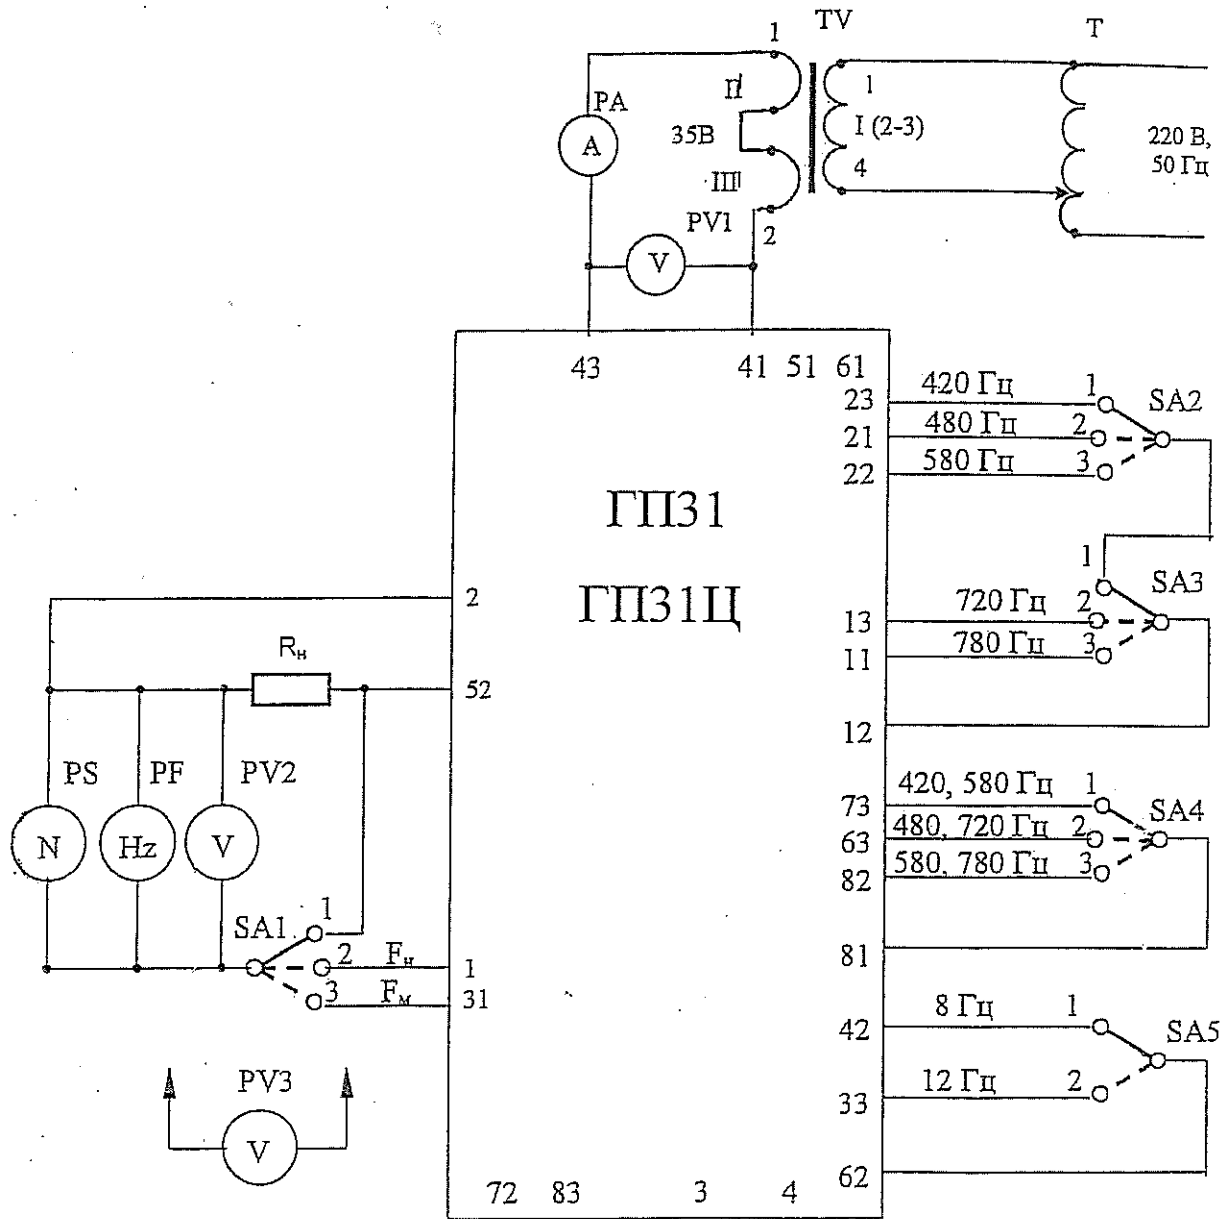


Рисунок Г.1 – Схема проверки генераторов ГП31, ГП31Ц

Таблица Г.1 – Позиционное обозначение измерительных приборов

РА, PV1	прибор комбинированный Ц4353
PV2, PV3	-милливольтметр В7-65
PF	-частотомер ЧЗ-63
PS	-осциллограф С1-120
Т	-автотрансформатор АОСН-2А
TV	-трансформатор ПОБС-5А
SA1÷SA5	-переключатель ПГК
R _н	-резистор С5-36В-25Вт-6,8 Ом±5%

Приложение Д
(справочное)
Схема проверки ГП 41

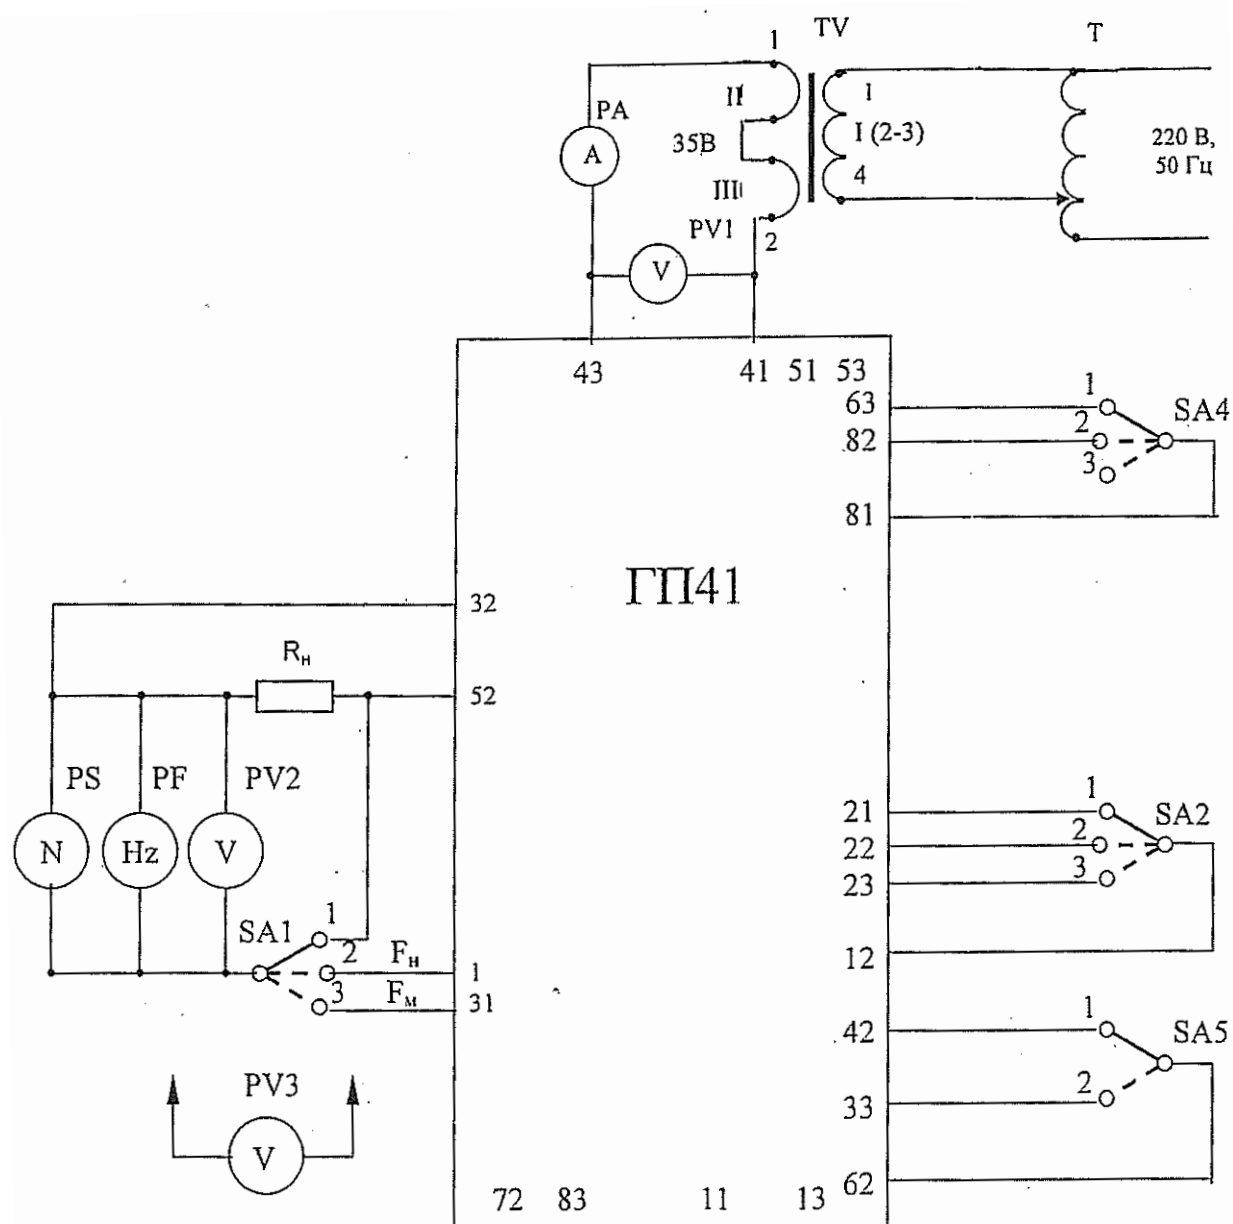


Рисунок Д.1 – Схема проверки генератора ГП41

Таблица Д.1 – Позиционное обозначение измерительных приборов

РА, PV1	прибор комбинированный Ц4353
PV2, PV3	-милливольтметр В7-65
PF	-частотомер ЧЗ-63
PS	-осциллограф С1-120
T	-автотрансформатор АОСН-2А
TV	-трансформатор ПОБС-5А
SA1, SA2, SA4, SA5	-переключатель ПГК
Rн	-резистор С5-36В-25Вт-6,8 Ом±5%

Приложение Е (справочное)

Подключение пульта контроля АПК-ТРЦ

Подготовка АПК-ТРЦ к работе выполняется в следующем порядке:

Для АПК-ТРЦ, имеющих интерфейс RS-232C выключить персональный компьютер (ПК); для АПК-ТРЦ, имеющих прямой интерфейс USB, выключение ПК перед подключением кабелей не обязательно;

- убедиться в том, что выключатель питания измерительного блока АПК-ТРЦ находится в положении «0» (выключен);

- проверить исправность сетевого кабеля путем внешнего осмотра и при исправности подсоединить его к измерительному блоку АПК-ТРЦ (разъем «~220В»);

- соединить измерительный блок и ПК при помощи прилагаемого шнура USB или RS-232C;

Примечание – Для АПК-ТРЦ, имеющих интерфейс RS-232C, вставить вилку кабеля RS-232 в разъем одного из свободных последовательных интерфейсов ПК (COM1....4). Другую вилку кабеля RS-232 вставить в разъем RS-232C, который находится сзади измерительного блока АПК-ТРЦ.

- соединить измерительный блок и блок коммутации с помощью прилагаемого шнура с 50-контактными разъемами;

- включить измерительный блок, установив выключатель питания в положение «1»;

- если ПК был выключен, включить ПК и дождаться загрузки операционной системы:

а) Для АПК-ТРЦ, имеющих прямой интерфейс USB:

- после включения ПК может потребоваться установка драйверов последовательного порта АПК-ТРЦ (устройства «Dual RS-232C» и «USB Serial Port»). При появлении запроса на установку драйверов вставьте прилагаемый диск АПК-ТРЦ в привод CD-ROM и следуйте указаниям операционной системы;

- если на данном ПК не установлено программное обеспечение АПК-ТРЦ, вставьте прилагаемый компакт диск в привод CD-ROM и следуйте указаниям операционной системы;

- если после вставления компакт-диска программа установки не запускается автоматически, то необходимо вручную запустить программу «Autorun», находящуюся на компакт-диске АПК-ТРЦ;

- запустить управляющую программу АРМ АПК-ТРЦ, для чего дважды щелкнуть мышью по значку «АРМ АПК-ТРЦ» на рабочем столе, либо по пункту «АРМ АПК-ТРЦ» в меню Пуск/Программы/АПК-ТРЦ;

- в программе установить связи с измерительным блоком в меню,

которое появится при нажатии левой кнопки мыши на кнопке «Настройки программы»;

- выбрать в меню «Используемый порт» пункт «Прямой USB»;
- в меню «Номер прибора» следует установить диапазон номеров, в который входит указанный на задней панели измерительного блока серийный номер.

б) Для АПК-ТРЦ, имеющих интерфейс RS-232C:

- после завершения автоматической загрузки операционной системы, установленной на ПК, запустить программу АРМ АПК-ТРЦ: «apktrc.exe» (Пуск/Программы/АРСТРС);

- в программе установить параметры связи с измерительным блоком в меню, которое появляется при нажатии левой кнопки мыши на кнопке «Конфигурация»; выбрать номер СОМ-порта (1,2,3,4) к которому подключен измерительный блок; установить скорость передачи обмена 115200 бит/с

в) Для приборов, имеющих интерфейс USB в режиме эмуляции RS-232C

Выбрать в меню «Используемый порт» первый из эмулируемых АПК-ТРЦ СОМ-портов; как правило, это первый из портов с номером больше 3.

Выбранные установки при завершении работы программы запоминаются, и при каждом запуске программы снова устанавливать их нет необходимости.

Приложение Ж
(обязательное)
Форма протокола проверки (пример) и журнала проверки

Таблица Ж.1

№ 0	05.10.04	13:02	ГП41		
протокол	дата	время	тип	номер	изготовлен

№	Наименование параметра	Значение параметра	
		измеренное при напр. питания 35.0 В	нормативное
Регулятор выходного напряжения генератора в крайнем левом положении			
1	Несущая частота, Гц - 4545 Гц - 5000 Гц - 5556 Гц	4543,0 4997,6 5553,5	4540,5 .. 4550,5 4995,0 .. 5005,0 5550,5 .. 5560,5
2	Период частоты модуляции, мс - 8 Гц - 12 Гц	125,1 83,3	124,0 .. 126,0 82,6 .. 84,0
3	Напряжение на выходе, В	1,03	не более 1.30
Регулятор выходного напряжения генератора в крайнем правом положении			
4	Напряжение на выходе, В	9,41	не менее 8.00
5	Переменная составляющая выпрямленного напряжения источника питания, В	<=0.90	
6	Потребляемая мощность, ВА	35,0	не более 43,0
7	Сопротивление изоляции, МОм		не менее 40

Приложение Ж
(обязательное)

Т а б л и ц а Ж.2

Форма журнала проверки

Номер п/п		Тип генератора		Номер генератора		Год выпуска		Формируемые сигналы				Потребляемая мощность, ВА		Сопротивление изоляции, МОм		Примечание		Дата проверки		Подпись электромеханика-приёмщика	
								Несущая частота, Гц		Период манипуляции, мс		Напряжение АМ-сигнала на выходе, при нагрузке, В									
				</																	

Библиография

[1] Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, централизации и блокировке, утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2013 №2819р.

[2] Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 03.11.2015 № 2616р.

[3] Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 26.11.2015 № 2765р.

9. Норма времени

НОРМА ВРЕМЕНИ № 9.39

Наименование работы		Входной контроль генератора путевого тональной рельсовой цепи ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41				
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей		Норма времени, чел.-ч	
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (схема)		Электромеханик	1		0,494	
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (пульт)					0,20	
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (стенд)					0,238	
№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин		
				Схема	Пульт	Стенд
1	Внешний осмотр (наличие маркировки, этикетки, росписи контролера, отсутствие механических повреждений корпуса, нарушения покрытий, отсутствие ослабления креплений, следов окисления, состояние контактных ножей и контактных пружин) и чистку произвести	1 генератор	Компрессор, милливольтметр, осциллограф, частотомер, мегаомметр, пульт, стенд, ПЭВМ, технический лоскут, кисть, щетка, клей, ручка капиллярная черная (или перьевая и черная тушь), этикетка, журнал проверки	1	1	1
2	Проверку электрических характеристик произвести	То же		22	5,8	7,9
3	Сопротивление изоляции измерить	-//-		2	2	2
4	Результаты измерений в журнале проверки оформить	-//-		1,2	1,2	1,2
5	Этикетку заполнить и наклеить	-//-		1	1	1
Итого				27,2	11	13,1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 9.40

Наименование работы		Техническое обслуживание генератора путевого тональной рельсовой цепи ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41					
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей		Норма времени, чел.-ч		
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (схема)		Электромеханик	1		1,48		
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (пульт)					1,19		
ГПЗ1, ГПЗ1Ц, ГП41 (стенд)					1,23		
№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин			
				Схема	Пульт	Стенд	
1	Внешний осмотр (наличие маркировки, этикетки проверки РТУ, отсутствие механических повреждений корпуса, нарушения покрытий, отсутствие ослабления креплений, следов окисления, состояние контактных ножей и контактных пружин) и чистку произвести	1 генератор	Компрессор, милливольтметр, осциллограф, частотомер, мегаомметр, лупа, набор инструментов	1	1	1	
2	Вскрытие (удаление этикетки, пломбировочной мастики, откручивание крепящих винтов, снятие и чистка кожуха внутри) произвести	То же	электромеханика РТУ, электропаяльник, канифоль,	2,8	2,8	2,8	

3	Внутренний осмотр (состояние монтажной платы и элементов, монтажа, паяк, пластмассовых деталей, надежность крепления элементов, функционирование замка, отсутствие следов перегрева резисторов, полупроводниковых элементов, токопроводящих дорожек на печатной плате, вытекания электролита или изменения формы у электролитических конденсаторов, замыканий между элементами генератора) произвести	-//-	припой, эмаль, клеймо, пломбировочная мастика, технический лоскут, клей, кисть, щетка, ручка капиллярная черная (или перьевая и черная тушь), этикетка, журнал проверки	6,3	6,3	6,3
4	Проверку конденсаторов и других элементов произвести	-//-		41,2	41,2	41,2
5	Кожух и генератор продуть, закрыть, винты закрутить	-//-		2,6	2,6	2,6
6	Измерение электрических параметров произвести	-//-		22	5,8	7,9
7	Результаты измерений в журнале проверки оформить	-//-		1,2	1,2	1,2
8	Этикетку заполнить и наклеить	-//-		1	1	1
9	Сопротивление изоляции измерить	-//-		2	2	2
10	Заполнение пломбировочных отверстий мастикой и клеймение произвести	-//-		1,5	1,5	1,5
Итого				81,6	65,4	67,5

Примечание: нормами времени в чел-часах учтено оперативное время на выполнение работы, с разбивкой по элементам, а также время на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы.

Время на обслуживание рабочего места ($T_{об}$), подготовительно-заключительные действия ($T_{пз}$) и регламентированные перерывы ($T_{отл}$) принято в процентах от оперативного времени указанных в таблице.

К времени обслуживания рабочего места ($T_{об}$) относится время, затрачиваемое работником для поддержания рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.

К подготовительно-заключительному времени ($T_{пз}$) относится время, расходуемое работником на инструктаж по охране труда, проходы на получение и сдачу приборов, сборку схем.

К времени перерыва на отдых и личные надобности ($T_{отл}$) относится время отдыха работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления, на личную гигиену.

Для производства технического обслуживания и ремонта аппаратуры СЦБ в ремонтно-технологическом участке работники должны быть обеспечены исправным инструментом, испытательным и технологическим оборудованием, измерительными приборами, необходимым комплектом запчастей. Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с действующей технологией.

Нормы времени рассчитаны на теоретически подготовленных работников, освоивших особенности проверки и ремонта аппаратуры СЦБ.

Настоящими нормами не учтены работы по настройке электронной аппаратуры после замены деталей.

На работы, не предусмотренные Нормами времени, должны разрабатываться местные прогрессивные нормы времени, которые утверждаются в установленном в ОАО «РЖД» порядке.

Таблица

Нормативы времени (в % от оперативного времени)		
	На проверку, регулировку и ремонт бесконтактной аппаратуры	На проверку, регулировку и ремонт аппаратуры СЦБ (реле и релейные блоки)
$T_{об}$	1,2	1,33
$T_{пз}$	3,5	3,42
$T_{отл}$	4,2	7,03
Всего	8,9	11,78